



GYSPOT INVERTER EVOLUTION PTI-s7 – 220В

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ v2

СОДЕРЖАНИЕ

1- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
2- ОПИСАНИЕ АППАРАТА.....	3-4
3- ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	5-6
4- РАБОТА АППАРАТА.....	7
Использование кнопок.....	7
Рекомендации для использования сварочных режимов.....	8
Использование С-клещей (стандартный-мульти-ручной-gysteel-auto-energy-производителя).....	9-11
Использование пистолета	12
Анализ ошибок.....	13
Счётчик сварных точек.....	14
Функции записи (отчет – режим идентификации – пользовательская программа).....	14-16
Карта памяти SD.....	16
Программа GYSPOT на компьютере.....	17-20
5- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УХОД.....	21
Обучение пользователя	21
Регулировка балансира	21
Подготовка свариваемых деталей	21
Односторонняя сварка.....	21
Уровень и эффективность охлаждающей жидкости.....	21
Чистка пневматического фильтра.....	21
Техобслуживание источника.....	21
Чистка или замена инструментов для сварки	21
Замена наконечников/электродов	21
Установка пистолета.....	22
Замена, регулировка и техобслуживание С-клещей	23-26
6 – АНОМАЛИИ/ИХ ПРИЧИНЫ/ИХ УСТРАНЕНИЕ.....	27
7 – ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	28
8 – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.....	28
9 – СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.....	29
10 – ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПУЧКА КАБЕЛЯ КЛЕЩЕЙ.....	29
11 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	30
12 – ПИКОГРАММЫ.....	31

Другие языки на SD- карте.





Спасибо за Ваш выбор! Пожалуйста, перед установкой, использованием, обслуживанием внимательно прочитайте нижеприведенные указания по технике безопасности во избежание несчастных случаев или повреждения сварочного оборудования.

GYS не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный физическим лицам или имуществу вследствии использования оборудования при следующих обстоятельствах :

- изменение или отключение элементов безопасности,
- несоблюдение рекомендаций, указанных в инструкции,
- изменение характеристик аппарата,
- использование аксессуаров, непоставляемых компанией GYS, или неадаптированных аксессуаров.

неблюдение законодательства и специальных распоряжений штата или страны, в которой используется аппарат.

1- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Этот аппарат создан для выполнения следующих работ для кузовного ремонта:

- точечная сварка листового железа с помощью пневмоклецей,
- сварка листового железа пистолетом,
- сварка гвоздиков, заклепок, колец, шпилек, молдинга,
- удаление выпуклостей и вмятин (вмятины от града с помощью доп. опции 051010 «вытягиватель»).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. оператор (пользователь) должен иметь соответствующее образование.
2. обслуживание и ремонт должен осуществляться только квалифицированным персоналом.
3. оператор отвечает за соблюдение рекомендаций производителей автомобилей относительно защиты электрических приборов и электроники (бортовой компьютер, автомобильный радиоприёмник, сигнализация, воздушная подушка безопасности, и т.д.)
4. перед любой операцией по тех. обслуживанию или ремонту, подача сжатого воздуха должна быть отключена и давление сброшено.
5. электроды, плечи, а также другие вторичные проводники могут достичь очень высокой температуры и оставаться горячими долгое время после остановки аппарата. Внимание! Опасность серьезных ожогов!
6. Необходимо обеспечить регулярное профилактическое обслуживание.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

1. Убедитесь, что аппарат подключен к заземлению и что заземление кабеля питания в хорошем состоянии.
2. Убедитесь, что рабочий стол подключен к заземлению.
3. Избегайте контакта с металлическими сварными деталями, в случае если вы не защищены или если вы в мокрой одежде.
4. Избегайте контакта со свариваемой деталью.
5. Не производите точечную сварку в помещениях с повышенной влажностью или с мокрым полом.
6. Не производите сварку, если кабели изношены или перфорированы. Убедитесь в отсутствии дефектов изоляции, обнаженных проводов, ослабленных соединений и утечки жидкости охлаждения.
7. Перед каждой проверкой или обслуживанием отключайте аппарат из розетки.

ЗАЩИТА ГЛАЗ И ТЕЛА

1. Во время сварки оператор должен защититься от возможных брызг свариваемого металла с помощью защитной одежды: кожаных перчаток, кожаного фартука, защитных ботинок, маски сварщика или защитных очков. Также, во время шлифования или обработки молотком оператор должен защитить глаза.
 2. Сила сжатия клещей может достичь 550 даН. Держитесь дальше от подвижных элементов аппарата, чтобы избежать риска защемления различных частей тела. Особенно берегите пальцы от наконечников электродов.
 3. Не носите кольца, часы и другие украшения – проводники тока, т.к. они могут привести к тяжелым ожогам.
 4. Все таблички с предупреждениями должны быть в хорошем состоянии и на видных местах.
- Оберегайте среду вблизи аппарата от брызг.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Следите за тем, чтобы искры не вызвали возгорания, особенно вблизи воспламеняющихся материалов.
2. Убедитесь, что огнетушитель находится вблизи оператора.
3. Установите аппарат в помещение с системой вытяжки воздуха.
4. Не варите на контейнерах, содержащих горючее или смазку, даже пустых, а также на контейнерах содержащих воспламеняющиеся материалы.
5. Не варите в атмосфере, насыщенной возгораемым газом или парами топлива.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Проверьте, что рядом со сварочным аппаратом:

- нет других кабелей питания, линий контроля, телефонных кабелей, теле- или радиоприемника, часов, сотовых телефонов, магнитных карт, компьютеров или любых других электронных аппаратов.
- нет лиц, использующих работающие медицинские приборы (кардиостимулятор, слуховой аппарат и т.п.)

Увеличьте защиту в случае, если другие аппараты работают в той же среде.

Этот аппарат создан для использования в промышленной или профессиональной среде по норме CISPR11. В других условиях существует вероятность того, что электромагнитная совместимость не будет обеспечена.

- что АКБ автомобиля отсоединенена


Рекомендуем отдалить аппарат на максимальное расстояние от электронных элементов автомобиля (электронные блоки, реле, бортовой компьютер...)

Лицевая панель

Считывающее
устройство для SD
карты



Электронный
дисплей для
программирования
аппарата

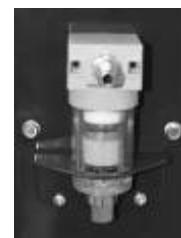Задняя панель

Выключатель 40A дуги D
Дифференциал 30 mA

Пневматический фильтр,
подключение к
пневматической системе

С-клещи

Кнопка
Смыкание
клещей / Сварка
(A)




Пусковая кнопка
(B):
Дистанционное
управление
сварочными
параметрами

Неподвижное
C-плечо

Рычаг блокировки/
разблокировки C-
плеч

Подвижная часть

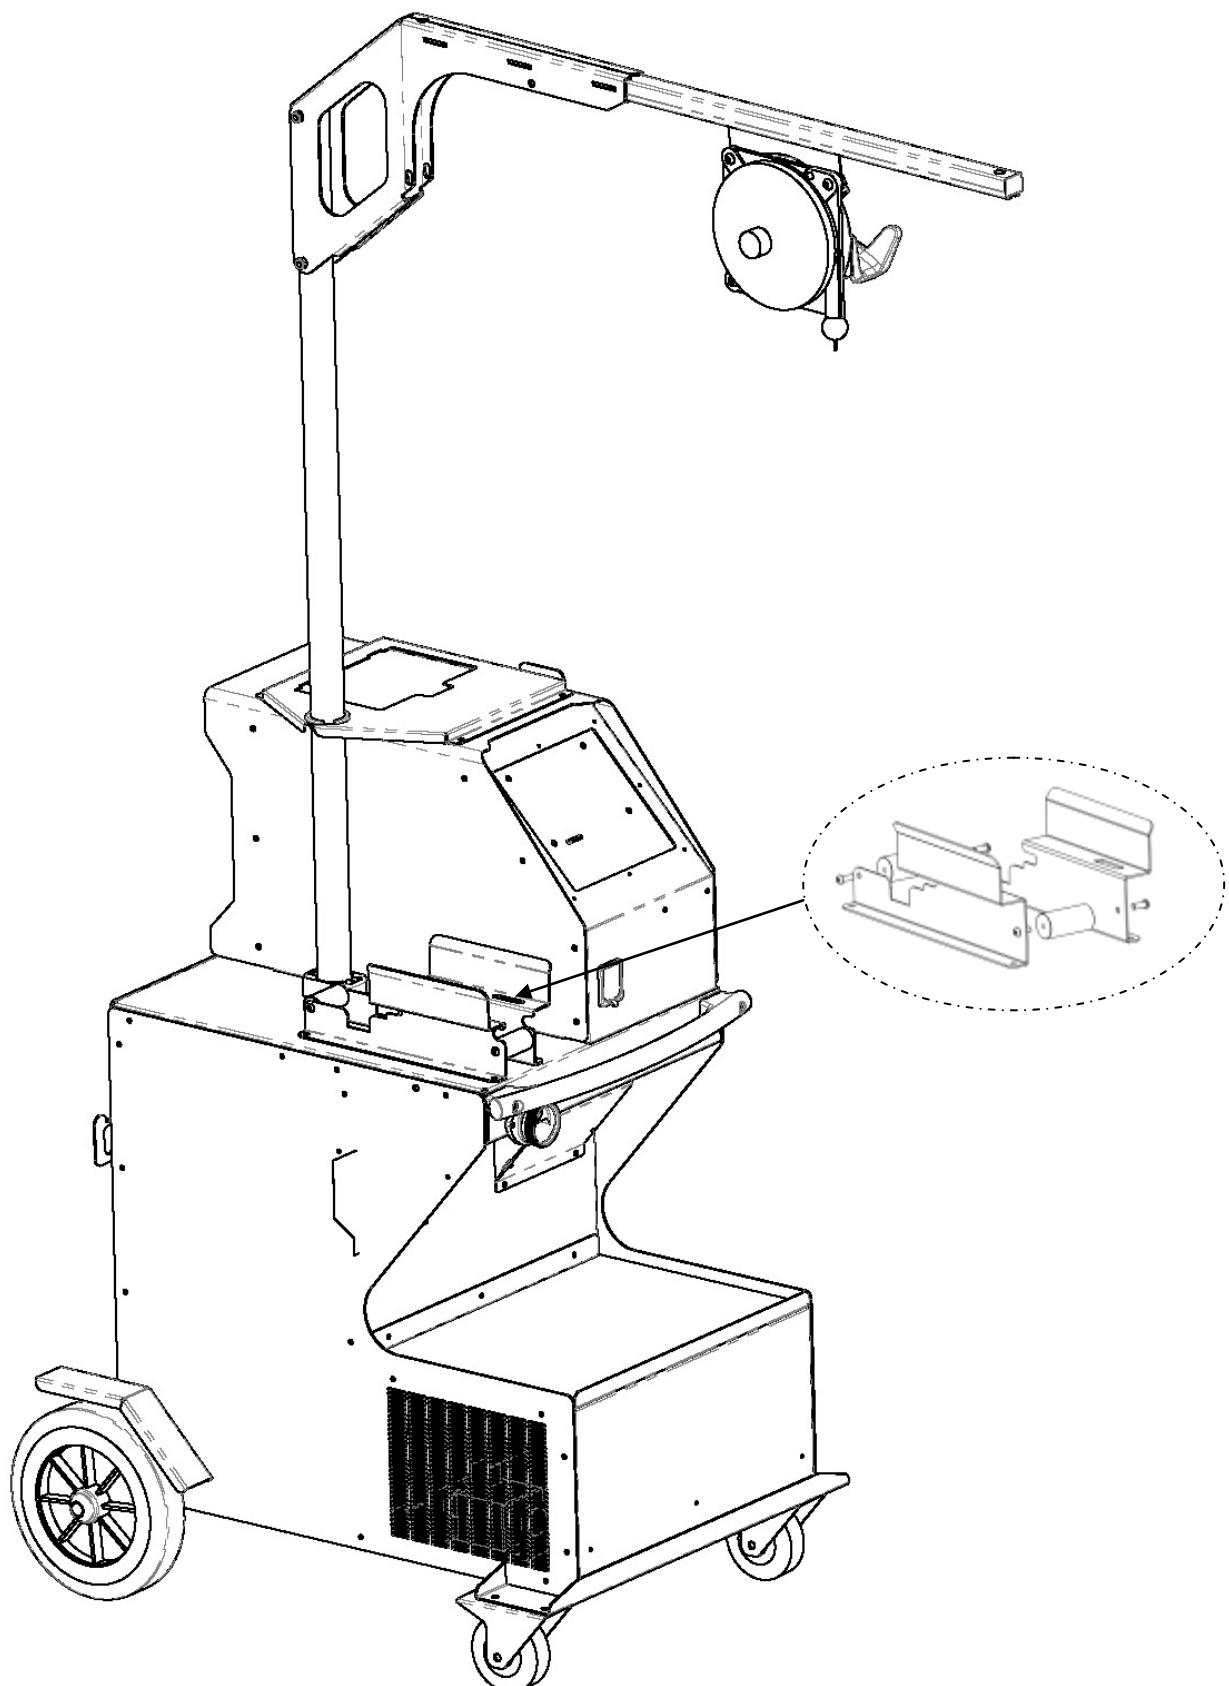
СБОРКА КРОНШТЕЙНА РТ

3- ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед запуском в эксплуатацию

Перед использованием необходимо произвести некоторые проверки, обеспечивающие последующее качественное функционирование аппарата:

- Проверьте напряжение электрической линии, оно должно быть трехфазным на 220В при 40A с задержкой, дуга D (или предохранитель типа аМ) и с дифференциалом 30 мА.(AWG8)
- Проверьте сечение кабеля доходящего до розетки подключения: 4x10 мм² (AWG8). Если длина кабеля от электрического щита превышает 10 м, используйте кабель сечением 10 мм². Если вы используете удлинитель, то сечение проводника должно быть 6 мм² (10 мм² если общая длина привышает 10 м).
- Закрепите 3 фазы и землю (минимум 40A) на кабеле питания.

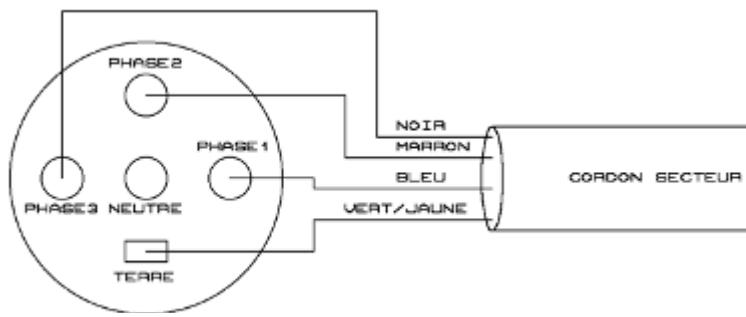

3 phases 220V / 50 Hz

**GYSPOT Evolution
PTI**

При плохом подключении или плохом напряжении в электросети, следующая информация появится на экране:



Напряжение каждой фазы будет указана на правой части экрана.

Overvoltage: эффективное напряжение в сети выше 268В.
Low voltage: эффективное напряжение в сети ниже 160В.

Unbalanced phase: одна из фаз несбалансирована по отношению к 2-м другим.

Missing phase: не хватает одной фазы.

Внимание: чтобы сбои напряжения не приводили к плохому качеству сварной точки, избегайте перегрузки линии, недостаточного сечения проводника и следите, чтобы розетки не были расположены слишком далеко от предохранителя.

- При недостаточном питании аппарат не может обеспечить качественную сварку.
- Убедитесь, что система сжатого воздуха способна выдать как минимум 7 бар (сухой воздух) затем подсоедините систему сжатого воздуха к тыльной части аппарата. Аппарат не должен быть использован с системой воздуха с давлением менее чем 3 бара.

Закрепление рукоятки



Закрепите рукоятку на левой части клещей.



Подключение воздуха:
Зафиксируйте соединитель на воздушном фильтре.

Наполнение резервуара жидкостью охлаждения

Нужно **обязательно** использовать охлаждающую жидкость охлаждающая жидкость (или аналог), рекомендованную GYS. (для дополнительной информации см. сайт : <http://www.aqua-concept-gmbh.eu>)

Использование любой другой охлаждающей жидкости и, в частности тосола для автомобилей, может из-за явления электролиза привести к накоплению твердых отложений в системе водяного охлаждения, ухудшая тем самым охлаждение, вплоть до засорения всей системы. Любое повреждение аппарата, связанное с использованием другой охлаждающей жидкости, нежели рекомендуемой охлаждающая жидкость (или аналога), не будет рассматриваться как гарантийный случай.

Если использовать жидкость охлаждающая жидкость в чистом виде, то она обеспечит защиту до -20°C. Ее можно также разбавить, но обязательно **деминерализованной водой**; не в коем случае не разбавлять охлаждающую жидкость водой из-под крана! В любом случае, нужно как минимум один 10-литровый бидон, чтобы минимально защитить систему охлаждения.

30 литров охлаждающая жидкость Защита до -20°C

20 литров охлаждающая жидкость + 10 литров деминерализованной воды Защита до -13°C

10 литров охлаждающая жидкость + 20 литров деминерализованной воды Защита до -5°C

Любое повреждение аппарата из-за замерзания не будет рассматриваться как гарантийный случай.

Для наполнения бака охлаждающей жидкостью, действуйте следующим образом :

- Поместите пневматические клещи на подставку
- **Налейте 30 литров жидкости** чтобы достичь уровня полувысоты на указателе уровня.

Данные по безопасности, касающиеся жидкости охлаждающая жидкость :

- в случае попадания в глаза сразу снимите линзы, если вы их носите, и обильно промойте глаза чистой водой в течение нескольких минут. В случае осложнения обратитесь к врачу.
- в случае попадания на кожу энергично помойте ее с мылом и немедленно снимите загрязненную одежду. В случае раздражения (покраснения и тд.) обратитесь к врачу.
- в случае случайного проглатывания обильно прополоските рот чистой водой. Выпейте воды в большом количестве. Обратитесь к врачу.

Техобслуживание :

Рекомендуется обновлять жидкость раз в 2 года. Для опорожнения бака аппарата действуйте следующим образом :

- убедитесь, что плечо монтировано на С-клещи.
- выберете в меню режим регулировки клещей.
- снимите подвижный электрод с корпуса клещей.
- поместите клещи так, чтобы слить вытекающую из них жидкость, например, в ведро.
- выберете в меню стандартный режим.
- нажмите на кнопку сварки клещей, чтобы запустить насос.
- жидкость вытечет через отверстие электрода.
- в отсутствие сварки насос автоматически останавливается каждые 2 минуты. Понадобиться несколько нажатий на кнопку, чтобы запустить насос и полностью опорожнить бак.
- когда бак опорожнен вернитесь в режим регулировки клещей и закрепите электрод на клещи.
- залейте в бак новую жидкость.

Запуск аппарата в эксплуатацию


Поставьте выключатель в положение ON. Электронная плата начнет цикл теста и инициализации параметров, который длится около 10 сек. По окончанию этого цикла аппарат готов к использованию.

С того момента, как аппарат находится под напряжением, жидкость циркулирует в кабелях.

Проверьте, нет ли утечек!

4- РАБОТА АППАРАТА

Использование кнопок

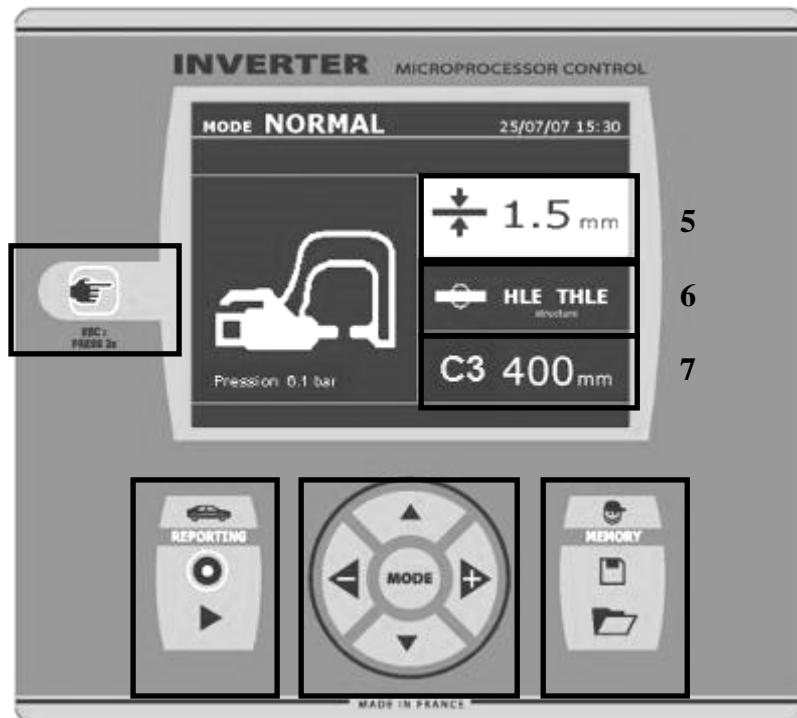

① Кнопка

_Легкое нажатие на кнопку позволяет выбрать между режимом клещей, пистолета или настройка клещей.
_2-х секундное нажатие на кнопку позволяет вернуться в нормальный режим из любого другого режима.
_2-х секундное нажатие на кнопку сбрасывает счетчик, если он афиширован.
_Два коротких последовательных нажатия стирают рабочий журнал, афишированный на экране в режиме визуализации журналов.
_Одно короткое нажатие на кнопку в режиме запоминания программ стирает выделенную программу.

② Сохранить отчёт

Эта функция детально приведена в соответствующей главе.

Кнопка «оп/off» позволяет начать или нет составление отчёта.

Кнопка «view» позволяет просмотреть серию выполненных сварочных точек.

③ Использование режимов

Кнопка MODE позволяет перемещение в 4 категориях: Нормальный, Ручной, Мульти, Авто. Продолжительное нажатие на кнопку MODE включает режим конфигурирования, озволяющий выбрать язык, ввести дату и активировать звуковой сигнал слишком слабый ток или слишком слабое сжатие . Вертикальные стрелки позволяют выбрать величину, которую надо изменить, а кнопки + и - позволяют увеличить или уменьшить выделенное значение.

④ Сохранение параметров

Кнопка « save » позволяет сохранить настройку аппарата (параметры, которые были введены в ручном режиме : сила тока, длительность и сила сжатия).

Кнопка « recall » позволяет по названию вызвать из памяти предварительно сохраненную настройку. Аппарат автоматически включается в ручном режиме с сохраненными сварочными параметрами (сила тока, длительность и сила сжатия) и инструментом (клещи или пистолет).

⑤ Выбор толщины листов металла

- Задаваемая величина при этой регулировке соответствует толщине свариваемых листов металла. Выбор толщины делается с помощью кнопок + и -. Возможно выбрать толщину 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 3.0 мм.

⑥ Выбор типа металла

Эта настройка позволяет выбрать тип свариваемого металла среди 4 основных групп: Сталь с покрытием, Сталь HLE/THLE, Сталь UHLE и боросодержащие стали /USIBOR. Этот параметр также можно изменить с помощью кнопок + и -.

⑦ Ввод данных по используемому плечу

Аппарат должен знать, какой длины используется плечо, чтобы откорректировать давление воздуха в зависимости от требуемой силы сжатия.

Рекомендации для использования сварочных режимов :

На аппаратах контактной сварки GYSPOT S7 установлены несколько сварочных режимов.

Режимы СТАНДАРТНЫЙ, МУЛЬТИ и GYSTEEL позволяют запустить программу, введя толщину листа и тип стали.

РУЧНОЙ режим позволяет отдельно ввести каждый параметр сварки согласно спецификации производителя: сварочный ток, продолжительность сварки и усилие сжатия.

Режимы AUTO, ENERGY, и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ доступны только на аппаратах GYSPOT S7.

Режим AUTO позволяет варить без ввода сварочных параметров в аппарат. Этот режим может быть использован для сварочных точек, определенных производителями автомобилей, как наименее критичные. Для сварочных точек, определенных производителями, как критичные, смотрите их ремонтные спецификации и используйте РУЧНОЙ режим или режим ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. РУЧНОЙ режим воспроизводит параметры документации производителя. Режим ПРОИЗВОДИТЕЛЯ позволит вновь вызвать сварочные точки, сохраненные в памяти аппарата и омологированные производителями.

В любом случае, условия сварки должны быть проверены в начале каждой работы. «Тестовые» сварочные точки должны быть проделаны на 2 характерных участках металла, на которых будет производиться сварка. Совершите 2 сварочные точки с такими же промежутками, что и при реальной сварке. Проверьте на отрыв 2-ую точку. Точка совершена правильно, если отрыв вызывает извлечение ядра точки, порвав металл вокруг, при минимальном диаметре ядра, соответствующему спецификациям производителя.

Использование режимов с С-клещами

- Затяните С-клещи с помощью зажимной рукоятки и проверьте, что винт, придерживающий плечо и клещи, затянут.
- Сила сжатия расчитывается аппаратом в зависимости от заданного сжатия или от выбранной толщины.

Регулировка клещей



Кнопка позволяет выбрать функцию регулировки клещей. Функция «регулировка клещей» позволяет сократить клещи и применить запрограммированную силу сжатия электродов без прогонки тока. Клещи остаются замкнутыми на протяжении всего времени, что оператор нажимает на гашетку. Эта функция позволяет проверить центровку наконечников.

2-х секундное нажатие на кнопку позволяет вернуться в «нормальный» режим.

Стандартный (Нормальный) Режим



При включении аппарата этот режим афишируется по умолчанию. Он позволяет очень просто совершить сварную точку, выбрав:

- среднюю толщину соединенных листов металла, колеблющуюся от 0,60мм до 3,00мм, порогами в 0,05мм.

При сварке 2 листов введите толщину самого тонкого листа.

При сварке 3 листов введите общую толщину, разделенную на 2.

- тип металла (Сталь с покрытием, Сталь HLE/THLE, Сталь UHLE, оросодержащая сталь или BORON). При сварке листов из разного металла выберете самую твердую сталь из металлов, составляющих соединение.
- тип используемого плеча (С?).

Выбор поля настройки толщины, типа металла, типа плеча делается с помощью кнопок перемещения (стрелка вверх или стрелка вниз).

Каждая настройка делается нажатием на боковые кнопки + и -.

Кнопка В на клещах позволяет дистанционную настройку толщины свариваемых листов металла. Нажатие на кнопку смыкания А позволяет тогда совершить сварную точку с настройками, указанными на экране. Если напряжение на входе недостаточное для требуемой силы сжатия, то аппарат издает сигнал и указывает перед сварной точкой следующее сообщение об ошибке «Недостаточное напряжение в сети». Повторное нажатие на гашетку позволяет «принудительно» выполнить сварную точку с имеющимся напряжением.

В случае, если ток, достигнутый во время сварки точки, ниже заданной величины (6 %), то аппарат после того, как точка будет сварена, направит предупреждение «слабый ток», указывающее на то, что точку нужно проверить.

В любом случае после сварки появляется сообщение, указывающее замеренные сварочный ток и силу сжатия. Это сообщение остается на экране пока не нажать на любую из кнопок или не совершить следующую сварную точку, нажав на кнопку смыкания клещей/сварки.

Ручной Режим

Этот режим позволяет настроить параметры сварной точки вручную, следуя, например, рекомендациям ремонтной спецификации.



Настройки, предлагаемые по умолчанию в ручном режиме, соответствуют преобразованию настроек, совершенных в нормальном режиме (преобразование толщины и типа металла в ток, в продолжительность и в силу сжатия). Величину параметров можно увеличить с помощью кнопки + и уменьшить с помощью кнопки -. Верхняя и нижняя кнопки позволяют выделить параметр, который нужно изменить, среди следующих:

- Сила тока (от 2.0 кА до 14.5 кА, пороги по 100 А) в кило Амперах.
- Продолжительность (от 100 до 850 мс, пороги по 10 мс)
- Сила сжатия (от 100 до 550 даН, пороги по 5 даН)
- Используемое плечо (номер плеча и длина)

Если напряжение на входе недостаточное для требуемой силы тока, то аппарат издает сигнал и указывает перед сварной точкой следующее сообщение об ошибке «Недостаточное напряжение в сети». Повторное нажатие на гашетку позволяет «принудительно» выполнить сварную точку с имеющимся напряжением. В случае если ток,

достигнутый во время сварки точки, ниже заданной величины (6 %), то аппарат после того, как точка будет сварена, направит предупреждение « слабый ток », указывающее на то, что точку нужно проверить. В любом случае после сварки появляется сообщение, указывающее замеренные сварочный ток и силу сжатия. Это сообщение остается на экране пока не нажать на любую из кнопок или не совершил следующую сварную точку, нажав на кнопку смыкания клещей/сварки.

2-х секундное нажатие на кнопку  позволяет вернуться в « нормальный » режим.

Режим Мульти (мультилистовой)



Этот режим позволяет совершить точную настройку толщины и типа каждого из 2 или 3 листов металла:

Выделен первый элемент (толщина листа 1). Верхняя и нижняя кнопки позволяют выделить параметр, который нужно изменить, а правая и левая кнопки увеличивают и уменьшают его величину. Повышенная яркость позволяет выделить параметр, требующий изменения.

Параметры, которые можно изменить в этом режиме:


- Толщина каждого листа металла: от 0.60мм до 3.00мм порогами в 0.05мм.
- При сварке 2 листов введите толщину самого тонкого листа.
- При сварке 3 листов введите общую толщину, разделенную на 2.
- Тип каждого листа металла: Сталь с покрытием, Сталь HLE/THLE, Сталь UHLE и боросодержащая сталь (BORON).
- Чтобы активировать лист 3 нажмите на кнопку со стрелкой вверх или вниз, тогда лист 3 выделится повышенной яркостью. Далее используйте кнопки + и - для выбора типа и толщины листов металла

Если напряжение на входе не достаточное для обеспечения требуемой силы сжатия, то аппарат издаст звуковой сигнал и укажет перед сварной точкой следующее сообщение об ошибке « Недостаточное напряжение в сети ». Повторное нажатие на гашетку позволяет « принудительно » выполнить сварную точку с имеющимся напряжением. В случае если ток, достигнутый во время сварки точки, ниже заданной величины (6 %), то аппарат после того, как точка будет сварена, направит предупреждение « слабый ток », указывающее на то, что точку нужно проверить. В любом случае после сварки появляется сообщение, указывающее замеренные сварочный ток и силу жатия. Это сообщение остается на экране пока не нажать на любую из кнопок или не совершил следующую сварную точку, нажав на кнопку смыкания клещей/сварки.

2-х секундное нажатие на кнопку  вернуться в « нормальный » режим.

Режим GYSTEEL

Режим GYSTEEL – опция, его можно задать в меню « НАСТРОЙКИ », которое активируется 2-секундным нажатием на кнопку режима (режим авто on/off).

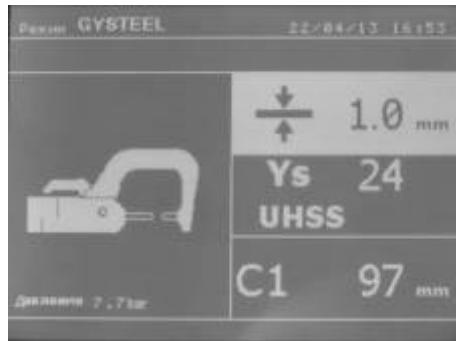

Этот режим авто идентичен стандартному режиму, но пользователь сам вводит предел упругости металла. Это Re можно узнать с помощью такого твердомера, как Gysteel Vision.

Re : 1-10 соответствует мягким стальям.

Re : 11-18 соответствует стальям HLE/THLE.

Re : 19-35 соответствует стальям UHLE.

Re : 36-99 соответствует бористым стальям.

- Толщину листов соединения: от 0.60мм до 3.00мм порогами в 0.05мм.

- Номер используемого плача.

Выбор полей толщины, предела упругости, типа плача делается с помощью кнопок перемещения (▲ или ▼). Каждая настройка совершается нажатием на боковые кнопки + и -. Кнопка (B) клещей позволяет дистанционно отрегулировать толщину свариваемых листов. Нажатие на кнопку замыкания клещей/сварка позволяет тогда проварить точку, используя введенные настройки. 2-секундное нажатие на кнопку  позволяет вернуться в « стандартный » режим.

Режим ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Режим ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - опция; его можно задать в меню « НАСТРОЙКИ » которое активируется 2-секундным нажатием на кнопку режима (Режим ПРОИЗВОДИТЕЛЯ on/off).

Этот режим позволяет вызвать по имени предварительно введенную точку, соответствующую ремонтной спецификации производителя. Выберете производителя в левой колонке, затем после нажатия на кнопку (+) в правой колонке появляются предварительно введенные точки. Выберете желаемую точку (выделенную другим цветом); аппарат готов к сварке.

**Режим AUTO**

Режим AUTO - опция ; его можно задать в меню « НАСТРОЙКИ » которое активируется 2-секундным нажатием на кнопку режима (Режим AUTO: ON/OFF).

Этот режим может использоваться с плечами C1, C2, C3, C4 C5, C6, C7, C9. Его нельзя использовать с плечами C8 и C10, для которых появляется сообщение об ошибке « ПЛЕЧО НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО », если они выбраны. Этот режим позволяет варить листы без указания параметров на экране аппарата. Аппарат сам определяет подходящие параметры сварки.



Для использования этого режима, проварите сначала точку вхолостую (без листа между электродами), как указано на экране. Нажмите кнопку (A) Замыкание клещей / сварка. На экране появляется сообщение « Проверьте точку вхолостую ». Снова нажмите на кнопку для калибровки. Как только калибровка завершена, аппарат афиширует все параметры как нудевые и готов варить. Замкните клещи на свариваемой зоне и варите автоматически, без ввода параметров. Каждые 30 точек аппарат будет запрашивать новую калибровку вхолостую.

Режим ENERGY

Режим ENERGY – опция; его можно задать в меню « НАСТРОЙКИ », которое активируется 2-секундным нажатием на кнопку режима (Режим ENERGY: ON/OFF).

Этот режим позволяет контролировать передачу энергии во время сварки точки. Этот режим не предназначен для ремонта, а для тестирования производителями или органами контроля.

Чтобы использовать этот режим, сварите сначала точку вхолостую. Нажмите кнопку (A) Замыкание клещей / сварка. На экране появится сообщение « Сварите точку вхолостую ». Снова нажмите кнопку для калибровки. Как только калибровка завершена, аппарат афиширует последние величины тока и энергии, использованные в этом режиме. Пользователь может тогда изменить сварочный ток, энергию и полное сопротивление. Аппарат варит в течение определенного времени, необходимого для достижения заданной энергии. Если сварка слишком продолжительна, то аппарат афиширует сообщение об ошибке « Максимальное время достигнуто ».



Использование пистолета

◆ Подсоедините лапку массы к наконечнику кабеля массы.

◆ Крепко зафиксируйте лапку массы как можно ближе к свариваемой зоне.

В случае односторонней сварки пистолетом, всегда помещайте лапку массы на лист металла, который не контактирует со сварочным электродом (с тем, чтобы ток проходил через оба свариваемых листа металла).

◆ Выберете инструмент ПИСТОЛЕТ с помощью кнопки  , или нажав на триггер пистолета.

◆ Стандартный режим сварки звездочек запускается по умолчанию.

◆ Пистолет может быть использован в нормальном или ручном режиме.



Никогда не отставляйте обратный молоток прикрепленным к пистолету, когда он подвешен на кронштейне. Существует риск повреждения кабелей.



В нормальном режиме свариваемая толщина металла максимум 1,5 мм.

С пистолетом оператор может использовать различные инструменты (электрод для односторонней сварки, звёздочки, воздействие ударом, усадка нагреванием, болты, заклёпки, гайки, колёски). Выбор инструмента происходит с помощью кнопок + и -.




В ручном режиме максимально допустимая сила тока 8 кА в течение промежутка времени, не превышающем 500 мс. Таким образом, настройки на экране будут блокированы на этих максимальных величинах.

Настройте источник, задав толщину свариваемого листа металла с помощью кнопок + и -. Параметры тока и времени возможно изменить в ручном режиме.

2-х секундное нажатие на кнопку  позволяет вернуться в « нормальный » режим.

Повышенная яркость позволяет выделить параметр, который нужно изменить. Величина параметров может быть увеличена с помощью кнопки + и уменьшена с помощью кнопки -. Верхняя и нижняя кнопки позволяют выбрать параметр, который нужно изменить.

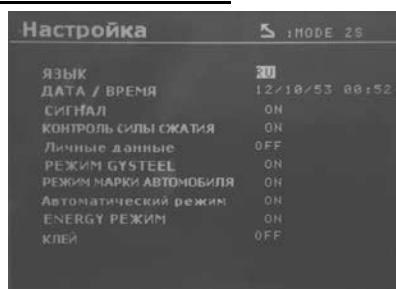РЕЖИМ НАСТРОЙКИ:

Режим **НАСТРОЙКИ** доступен нажатием кнопки **РЕЖИМ** в течение более 2 секунд.

Выбор языка меню в строке 1.



Выбор даты и времени можно ввести в строке 2.

Режимы **Gysteel**, **ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**, **AUTO**, и **ENERGY** включаются / выключаются в этом меню.

Режим **КЛЕЙ** может быть включен/выключен в этом меню (последняя строка).

Режим КЛЕЙ:

На указанном выше экране **НАСТРОЙКИ** можно уточнить, есть ли клей между листами металла. Если режим КЛЕЙ включен, то перед сварной точкой будет проделана предварительная точка. Продолжительность этой предварительной точки измеряется в миллисекундах, от 0 до 400мс, порогами в 50мс. При выборе режима КЛЕЙ, указание « **GLUE** » появляется в меню сварки СТАНДАРТНЫЙ, РУЧНОЙ, МУЛЬТИ, Gysteel.

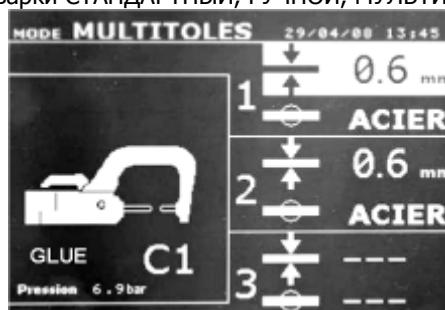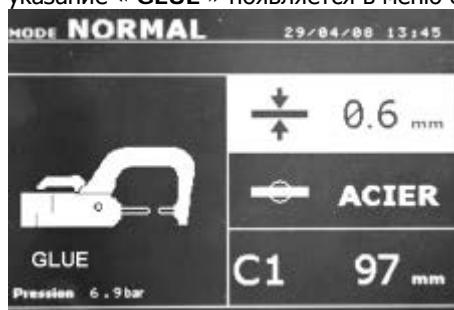

Анализ ошибок

Ошибки могут быть вызваны различными явлениями. Их можно разделить на четыре группы:

- ◆ Уведомления, предупреждающие пользователя о перегреве, о недостаточном давлении или силе тока и т.д.... Эти уведомления появляются на экране и исчезают только после нажатия на любую из кнопок.
- ◆ Нарушения, связанные с плохой системой обеспечения (подача сжатого воздуха, электрическая проводка).
- ◆ Серьёзные ошибки, блокирующие использование аппарата. В этом случае свяжитесь с постепродаажной службой



Термозащита обеспечивается терморезисторами, блокирующими использование аппарата, уведомляя о « перегреве »

Слабая батарея



Сообщение « Слабая батарея » появляется при включении под напряжение аппарата и предупреждает пользователя о том, что напряжение батарейки на плате управления слабое. Эта батарейка обеспечивает сохранение даты и времени в момент включения под напряжение аппарата.

Инструмент не действителен



Сообщение « Инструмент не действителен » появляется при включении под напряжение аппарата и предупреждает пользователя о том, что одна из кнопок или триггер осталась включена или же обнаружено установленное короткое замыкание. Проверьте триггер пистолета и кнопки на клещах, чтобы сообщение исчезло

Недостаточный ток



Если ток, выдаваемый во время сварочной точки, ниже заданного значения (6 %), то аппарат после совершения сварной точки дает уведомление « слабый ток », указывающее на то, что сварную точку нужно проверить. В любом случае, после сварной точки появляется сообщение, указывающее замеренную силу тока. Это сообщение остается на экране пока не нажать на любую из кнопок. Если аппарат не может выработать требуемый ток, тогда появляется следующее сообщение об ошибке. Точку нельзя будет сварить, пока нарушение не будет исправлено

Недостаточное напряжение в сети

Если напряжение на входе недостаточное для обеспечения требуемого сжатия, то аппарат издает звуковой сигнал и указывает до совершения точки следующее сообщение об ошибке « Недостаточное напряжение в сети ». Повторное нажатие на триггер позволяет « принудительно » выполнить сварную точку с имеющимся напряжением. Если замеренная сила сжатия недостаточна, то аппарат афиширует сообщение « Слабое сжатие ». Запись « слабое сжатие » также заносится в текущий отчет.



Счётчик сварных точек

Счётчик сварных точек позволяет вести счёт всех сварных точек, произведенных с одними и теми же наконечниками. Если точка совершена без проблем, то появляется следующее сообщение.

Счётчик афишируется в левом верхнем углу экрана. 2-х секундное нажатие на кнопку позволяет сбросит счётчик после смены наконечников. Если количество точек, совершенных одной парой наконечников, превышает 200 штук, тогда на экране появляется предупредительное сообщение « проверьте наконечники ».

Внимание : Начиная с момента, когда появляется оповещающее сообщение, если не сменить наконечники до сброса счетчика, то они могут испортиться и привести к плохому качеству сварочной точки.

Функции записи

Режим идентификации – опция, его можно задать в меню « НАСТРОЙКИ » которое активируется 2-секундным нажатием на кнопку режима (Режим идентификации: ON/OFF).

Если режим идентификации настроен на « off », то тогда нужно просто ввести название отчета и активировать его, чтобы запомнить проделанные сварочные точки. Рабочий журнал позволяет запомнить параметры сварных точек, совершенных клещами. Его можно вызвать, находясь в любом режиме, кроме ENERGY нажатием на 2 кнопки, находящиеся под иконкой « отчёты ». Программа пользователя доступна в любом режиме нажатием на кнопки, находящиеся под иконкой « память ».

Отчёт (рабочий журнал)

Запись отчёта позволяет сохранить данные по серии сварных точек, совершенных с помощью клещей, с тем, чтобы записать их на карту памяти (чип) и потом вывести их на компьютер. GYS предоставляет компьютерную программу, которая называется GYSPOT, позволяющую считывать информацию с SD карты и распечатывать отчёты на компьютере. Эта программа GYSPOT находится на SD карте вместе с инструкцией по эксплуатации.

По умолчанию, эта функция выключается при включении аппарата. Нажатие на кнопку записи (on/off) и на кнопку « режим » позволяет начать запись отчёта в выбранном рабочем журнале. Еще одно нажатие на кнопку записи (on/off) прекращает текущую запись.

Созданный таким образом рабочий журнал содержит: идентификатор, введенный пользователем, а также для каждой проделанной сварной точки использованные инструмент и плечо, настройки аппарата (сила тока и сжатие). Он также содержит возможные следующие сообщения об ошибке, которые появились во время записи: I FAIBLE, P FAIBLE, PB CAPS ; Идентификатор вводится с помощью 4 кнопок +, - стрелка вверх и стрелка вниз. Если вводится уже использованный идентификатор, то аппарат запишет новые сварные точки в продолжение уже записанных, но не стирая их. Кнопка просмотра (view) позволяет вызвать из памяти ранее записанный отчёт и просмотреть его на экране. Для просмотра на экране текущей записи нужно сначала остановить ее нажатием на кнопку записи (on/off) .

Чтобы стереть содержимое отчёта, необходимо сначала афишировать его на экране используя кнопку просмотра

« view »

Затем нужно нажать на кнопку Следующее сообщение появляется на экране



Когда появляется треугольник, второе нажатие на Кнопку стирает содержимое афишированного отчёта. Треугольник автоматически исчезает с экрана спустя 3 секунды.

Режим ИДЕНТИФИКАЦИИ :

Настройка	
ЯЗЫК	RU
ДАТА / ВРЕМЯ	12/10/53 00:52
СИГНАЛ	ON
КОНТРОЛЬ СИЛЫ СЖАТИЯ	ON
Личные данные	OFF
РЕЖИМ GYSTEEL	ON
РЕЖИМ МАРКИ АВТОМОБИЛЯ	ON
Автоматический режим	ON
ENERGY РЕЖИМ	ON
КЛЕЙ	OFF

SUPERVISION	
IMMATRICULATION	OFF
MARQUE DU VEHICULE	OFF
MODELE DU VEHICULE	OFF
NUMERO DU CHASSIS	OFF

Если режим идентификации включен на « ON », то нужно заполнить все обязательные для заполнения поля ремонтного задания для того, чтобы варить точки. Иначе аппарат выдаст сообщение « ошибка идентификации ».

Для включения и выключения режима идентификации нужно ввести карту идентификации SD в считывающее устройство аппарата PTI вместо карты SD, содержащей программы.

Окно настройки вызывается 2-секундным нажатием на кнопку режима.


После ввода карты SD « идентификация » и выбора « идентификация ON » появляется следующее окно контроля.

Этот экран делает поля « номер машины, марка машины, модель машины, номер шасси » обязательными при вводе данных о ремонтном задании.

Чтобы закрыть окно нажмите на кнопку режим в течение 2 секунд. Затем снова введите карту SD, содержащую программы, в считывающее устройство PTI.

Список окон, позволяющих ввести данные по ремонтному заданию:

После создания ремонтного задания его нельзя ни изменить, ни удалить из аппарата PTI. Для его удаления необходимо использовать компьютерную программу Gyspot. Можно создать максимум 100 ремонтных заданий.

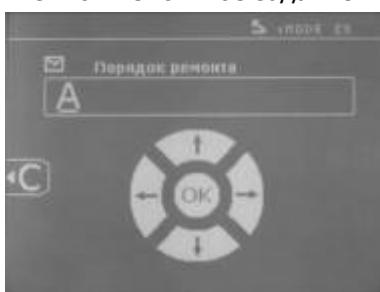Окно: 'Ремонтное задание'*Окно: 'Идентификация пользователя'*

Кнопки 'лево' и 'право' позволяют перемещать стрелку по полю. Кнопки верх и низ позволяют менять буквы или цифры. Короткое нажатие на кнопку Esc позволяет стереть поле.

Кнопка Режим позволяет прокрутку полей для их изменения или считывания.

*Окно : 'Модель машины' (опция)*

Каталог

Кнопка View позволяет просмотр ремонтиных заданий , появляется окно КАТАЛОГ. Афишируется номер страницы (максимум 13). Кнопки 'лево' и 'право' позволяют менять страницу. Кнопки верх и низ позволяют выбрать Следующую или Предыдущую работу. Кнопка Режим позволяет вызвать выбранное ремонтное задание.



Кнопка « режим » позволяет выйти из режима визуализации отчета.

- ◆ Библиотечное управление карты SD позволяет управлять карты SD > 2 Go.
- ◆ К каждому ремонтному заданию привязан файл-дневник xxx.dat. (xxx=идентификатор от 001 до 100). В каждом дневнике можно записать максимум 500 сварочных точек. При просмотре афишируются название ремонтного задания и имя пользователя.
- ◆ № страницы указан в левом верхнем углу.
- ◆ Весь перечень ремонтных заданий записан в файле catalog.GYS.
- ◆ Этот файл содержит общее число ремонтных заданий, название каждого ремонтного задания и имя каждого пользователя. Максимальное число ремонтных заданий 100.

Программы пользователя

Запись параметров позволяет определить программу пользователя с тем, чтобы можно было легко найти свои настройки для будущего использования. В распоряжении имеются 20 ячеек памяти. Каждая из них содержит следующие настройки: инструмент, плечо, сварочный ток, продолжительность сварки и сила сжатия. Можно приобщить программу к клеммам или к пистолету.

Кнопка сохранения  позволяет записать текущие настройки в ручном режиме (сварочный ток, продолжительность сварки и сила сжатия). 20 ячеек памяти обозначены их идентификаторами (для тех, которые использованы) или символом « - » для свободных ячеек.

Идентификатор вводится с помощью 4 кнопок +, -, стрелка вверх и стрелка вниз. Если вводится уже использованный идентификатор, то аппарат запишет новые параметры на старые.

Кнопка вызова « recall »  открывает доступ к ранее сохраненным настройкам. Выбор свободной ячейки никак на это не воздействует.

Короткое нажатие на кнопку  стирает выделенную программу из списка сохраненных программ.

Кнопка « режим » позволяет выйти из режима выбора программ и переводит аппарат в ручной режим, используя сохраненные в программе параметры и инструмент. Чтобы выключить программу нужно просто поменять величину параметра в одном из трех режимов ручном, стандартном или мультилистовом или поменять инструмент (клещи, пистолет) с помощью кнопки . Кнопка просмотра (view)  позволяет вызвать предварительно записанный отчет и прочесть в окне экрана.

Карта памяти SD (Арт 050914)

Эта карта является связующим звеном между сварочным аппаратом и компьютером, чтобы:

- ◆ Сохранить рабочие журналы (отчёты), чтобы была запись о проделанной работе, которая при необходимости может быть передана страховой компании.
- ◆ Обновить параметры сварки, добавить новые языки.
- ◆ Программа GYSOT для вывода параметров на компьютер записана на карте памяти SD.
- ◆ Инструкция по эксплуатации записана на карте памяти SD.



Памяти будет достаточно для сохранения информации по более, чем 65 000 сварочных точек. Аппарат может работать без карты памяти только в « ручном » режиме.

Если карта памяти не вставлена в считающее устройство, то появляется сообщение слева. Нужно выключить и снова запустить аппарат после того, как ввели карту SD.

Важно : Нужно отключить питание аппарата перед тем, как удалить карту SD из считающего устройства и снова запустить аппарат только после того, как снова ввести карту SD в считающее устройство, иначе данные, сохраненные на карте SD могут быть уничтожены.

ПРОГРАММА GYSPOT

Цель этой программы – это сохранение и распечатка рабочих журналов о сварных точках, совершенных благодаря ппарату GYSPOT, оснащенному устройством считывания SD карты. Для использования этой программы компьютер должен быть оснащен устройством считывания SD карты.

Компьютерная программа GYSPOT может быть установлена с помощью файлов, находящихся на SD карте. В справочнике \GYSPOT V X.XX дважды кликните на файл INSTALL.EXE и следуйте инструкциям для установки программы на ваш компьютер. Ярлык GYSPOT автоматически установится на рабочем столе вашего компьютера.

1/ Выбор языка

Программа создана для нескольких языков. На настоящий момент, доступными являются:
французский, английский, немецкий, испанский, нидерландский, датский, финский, итальянский, шведский, русский, турецкий.

Для выбора языка в меню нажмите на Опции, затем на Языки.

Внимание. Как только вы выберите язык, закройте и снова откройте программу GYSPOT, чтобы она учла выбор языка.

2/ Личные данные пользователя

Чтобы на распечатках были данные вашей компании, вы должны их ввести. Для этого выберите в меню Опции, затем ичные данные. Открывается новое окно со следующей информацией:

Наименование компании

Адрес / Почтовый Индекс/ Город

Телефон / Факс/ Email / Веб сайт

Логотип

Эти данные в дальнейшем будут фигурировать на распечатках.

3/ Отслеживаемость

Программа GYSPOT открывается в режиме « Отслеживаемость » по умолчанию. В режиме « Параметры точек », нажмите на « Отслеживаемость » в меню « Опции ».

3.1/ Скачать отчёты о сварных точках с SD карты

Чтобы скачать на ваш компьютер рабочие журналы о сварных точках, совершенных аппаратом GYSPOT, введите SD карту в считающее устройство вашего компьютера, затем запустите программу GYSPOT.



Затем выделитечитывающее устройство, в которое введена ваша SD карта и нажмите на кнопку «Скачать». По окончанию скачивания все совершенные сварные точки объединены по идентификатору совершенных работ. Этот идентификатор соответствует названию рабочего журнала, введенному в варочном аппарате. Этот идентификатор афишируется в разделе «Текущее».

Как только рабочие журналы скачены, можно осуществить поиск, распечатать, или поместить в архив каждый из рабочих журналов. Для просмотра сварных точек рабочего журнала сначала выберите журнал, и сварные точки появятся в таблице.



Для осуществления поиска заполните поисковое поле и нажмите на кнопку .



Для распечатки журнала выберите журнал и нажмите на кнопку .



Чтобы поместить журнал в архив, выберите журнал и нажмите на кнопку .

Внимание, для удаления скаченных журналов, их сначала нужно поместить в архив.

3.2/ Просмотр журналов в архиве

Для просмотра журналов в архиве нажмите на раздел Архив. Журналы объединены по годам и по есцям.

Для просмотра совершенных сварных точек выберите отчёт, и совершенные точки афишируются в таблице.

Журналы в архиве можно распечатывать, удалять или совершать среди них поиск.

Внимание. Занесенный в архив отчёт, который потом удалили, будет вторично скачан при следующем скачивании с SD карты, если ее не очистить от старой информации.



Для поиска заполните поисковое окно и нажмите на кнопку .



Для распечатки отчёта выберите отчёт и нажмите на кнопку .



Для удаления отчёта выберите отчёт и нажмите на кнопку .

3.3/ Стереть информацию с SD карты

Удаление информации сотрет все журналы о совершенных сварных точках, записанные на SD карту.

Чтобы удалить информацию с SD карты, введите SD карту в считающее устройство вашего компьютера, затем в меню нажмите на Опции и Очистить SD карту.

Внимание. Во время очистки те рабочие журналы, которые еще не были скачены, будут скачены автоматически.

3.4 / Дополнительная информация отчёта

Каждый отчёт может быть дополнен следующей информацией:

Оператор,
Марка машины,
Ремонтное задание,
Номер машины,
Год выпуска,
Проделанная работа,
Комментарии.

Чтобы ввести эту информацию, выберите отчёт и введите данные в «шапке» отчёта.

3.5 / Распечатать рабочий журнал


Для распечатки отчёта выберите отчёт и нажмите на кнопку . Вид документа перед



распечаткой появляется на экране. Нажмите на кнопку

3.6 / Запись распечатки в формате PDF

Чтобы записать распечатку в формате PDF, выберите файл, затем нажмите на кнопку . Появляется вид документа.

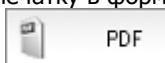

Нажмите на кнопку . См дальше пример распечатки зарегистрированных параметров при использовании программы GYSPOT.

4 / Параметры точек

Чтобы перейти в режим « Параметры точек » нажмите на « Параметры точек » в меню « Опции ».

Режим « Параметры точек » предлагает пользователю точки с параметрами, заданными производителями. Этот режим также позволяет пользователю задать свои собственные параметры сварки.

Вставьте карту SD, поставляемую с аппаратом GYSPOT, вчитывающее устройство вашего компьютера, затем выберете соответствующее считающее устройство в прокручивающемся меню « Выбор считающего устройства ».

Аппараты контактной сварки GYSPOT могут принять до 16 файлов, содержащих до 48 параметров точек.

Первый файл называется « USER » и не может быть удален. Он позволяет пользователю добавлять, изменять или удалять параметры точки.

Остальные файлы выделены для точек с параметрами, заданными производителями. Возможно импортировать файлы производителей, загруженные с нашего сайта (<http://www.gys.fr>). Точку, параметры которой определены в файле производителя, невозможно ни добавить, ни изменить, ни удалить.

4.1 / Импортировать файл с параметрами точки от производителя

Два раза кликните на первую колонку и введите название производителя

USER	user
GM EUROPE	
PSA	
RENAULT	
TOYOTA	

Затем два раза кликните на вторую колонку, чтобы выбрать файл производителя, предварительно скачанный с нашего сайта


USER	user
GM EUROPE	ctrl
PSA	
RENAULT	
TOYOTA	

Список точек с параметрами, заданными производителем, появится во втором списке. Выберите одну точку, чтобы увидеть хронограмму и заданные параметры

GME 01
GME 02
GME 03
GME 04
GME 05

4.2/ Добавить точку с заданными параметрами в файл USER

Чтобы добавить точку в файл USER, выберите файл USER в списке файлов, затем нажмите на кнопку справа от списка точек. Введите название точки и нажмите на кнопку TAB или кликните мимо списка точек, чтобы задать параметры сварки.

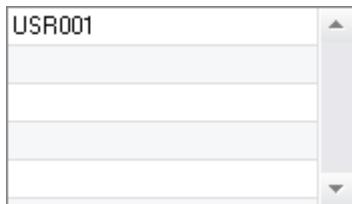

Чтобы ввести параметры точки возможно задать :

Этап предварительного сжатия
Этап предварительного нагрева
Различные импульсы (максимум 4 импульса)
И этап горячей и холодной ковки.

Чтобы изменить параметры нажмите на кнопки .

Когда пользователь изменяет параметр, то хронограмма точки обновляется.

Чтобы подтвердить точку с новыми параметрами, нажмите на кнопку .

Для отмены точки с новыми параметрами нажмите на кнопку .

4.3/ Изменить точку с заданными параметрами в файле USER

Для изменения параметров точки выберете точку в списке и измените ее сварочные параметры.

Чтобы подтвердить изменения нажмите на кнопку .

Для отмены изменений нажмите на кнопку .

4.4/ Удалить точку с заданными параметрами из файла USER

Выберете точку с заданными параметрами в списке и нажмите на кнопку справа от списка.



Raison sociale : S.A.S. GYS **Téléphone :** 0243012360
Adresse : 134 BOULEVARD DES LOGES **Télécopie :** 0243683521
... **Email :** contact@gys.fr
Code postal : 53941 **Site Web :** www.gys-soudure.com
Ville : SAINT BERTHEVIN

Intervenant :	DUPOND JEAN-PIERRE	Véhicule :	MEGANE CC 1.6L 16V
Ordre de réparation :	455B	Immatriculation :	1600SW53
Date du journal :	13/05/2008	Mise en circulation :	21/01/2005
Commentaires :	RAS	Intervention :	REDRESSAGE AILE ARRIERE GAUCHE

GYSPOT INVERTER BP. LC (0000001000)

Point n°	Date / Heure	Mode	Outil	Consignes			Mesures		Etat
				Temps (ms)	Intensité (kA)	Serrage (dall)	Intensité (kA)	Serrage (dall)	
1	05/05/2008 11:11:21	Normal	Pince X n°1	310	6,6	195	6,5	195	Point OK
2	05/05/2008 11:11:25	Normal	Pince X n°1	310	6,6	195	6,5	195	Point OK
3	05/05/2008 11:11:29	Normal	Pince X n°1	310	6,6	195	6,5	195	Point OK
4	05/05/2008 11:11:33	Normal	Pince X n°1	310	6,6	195	6,5	195	Point OK
5	05/05/2008 11:11:48	Manuel	Pince X n°1	310	6,6	550	6,5	480	Pression faible
6	05/05/2008 11:11:54	Manuel	Pince X n°1	310	6,6	550	6,5	480	Pression faible

GYSPOT INVERTER (0123456789)

Point n°	Date / Heure	Mode	Outil	Consignes			Mesures		Etat
				Temps (ms)	Intensité (kA)	Serrage (dall)	Intensité (kA)	Serrage (dall)	
7	06/05/2008 11:18:36	Normal	Pince C n°1	310	6,6	195	6,4	190	Point OK
8	06/05/2008 11:18:48	Normal	Pince C n°1	310	6,6	195	6,6	190	Point OK
9	06/05/2008 11:18:53	Normal	Pince C n°1	310	6,6	195	6,5	190	Point OK
10	06/05/2008 11:19:00	Normal	Pince C n°1	310	6,6	195	6,5	190	Point OK
11	06/05/2008 11:19:04	Normal	Pince C n°1	310	6,6	195	6,6	190	Point OK

5- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УХОД

Обучение пользователя

Пользователи этого аппарата должны пройти соответствующее обучение чтобы максимально эффективно использовать все его возможности и чтобы качественно производить все ремонтные работы (например: мастер по кузовному ремонту).

Регулировка балансира

Поправьте натяжение пружины с помощью шестигранного ключа (в наборе). Не оставляйте клещи в подвешенном состоянии на балансире долгое время. Это может привести к преждевременному износу балансира. Не давайте клещам падать, не придерживая их, под страхом повредить балансир.

Подготовка свариваемых деталей:

Необходимо зачистить поверхность и зажать клещами свариваемые детали.
Если нанесено защитное покрытие, убедитесь в его токопроводимости с помощью предварительного теста на пробнике.

Односторонняя сварка электродом

При проведении ремонтных работ автомобиля необходимо убедиться, что производитель автомобиля разрешает такой тип сварки.

Уровень и эффективность охлаждающей жидкости

Для хорошего функционирования аппарата уровень жидкости охлаждения очень важен. Он всегда должен быть между минимумом и максимумом указанными на тележке.

Проверяйте эффективность жидкости охлаждения соответствующим аппаратом. Замените ее в случае неэффективности. Заменяйте жидкость охлаждения каждые 2 года. Никогда не добавляйте воду, только охлаждающую жидкость.

Чистка пневмофильтра

Регулярно очищайте фильтр влагопоглотителя находящийся на задней панеле аппарата.

Техобслуживание источника

Профилактическое техническое обслуживание и ремонт генератора тока может быть осуществлен только специалистом компании GYS. Любое вмешательство третьего лица приведет к отмене гарантийных условий. Компания GYS не несет никакой ответственности за какие-либо последствия или несчастный случай вследствии этого вмешательства.

Чистка или замена инструментов для сварки

Любые инструменты для сварки изнашиваются при их использовании.


Тем не менее, необходимо, чтобы инструменты были чистыми для обеспечения максимальных возможностей аппарата. При работе в режиме пневмоклещей, проверяйте состояние электродов/наконечников (вне зависимости от их формы). Если они в плохом состоянии, очистите их мелкой наждачной бумагой или замените (см артикул на аппарате).

При использовании в режиме пистолета, необходимо также следить за состоянием инструментов: звездочек, электрода для односторонней сварки, графитного электрода и т.п. Периодически их чистить или заменять, если вы считаете, что они изношены. Противопыльный фильтр на задней панели аппарата должен регулярно очищаться во избежание перегрева генератора.

Замена наконечников/электродов:


- Для качественного результата сварной точки необходимо заменять наконечники через каждые 200 точек с помощью специального ключа
- Шлифовать наконечники запрещено
- Используйте смазку (арт: 050440) при установке наконечников
- Наконечники A-типа (арт: 049987)
- Наконечники F-типа (арт: 049970)
- Скошенные наконечники (арт: 049994)

Внимание : Наконечники должны быть точно выравнены. Если Это не так, то проверьте прямолинейное расположение электродов (см. замену плеч на стр 18 и 19).

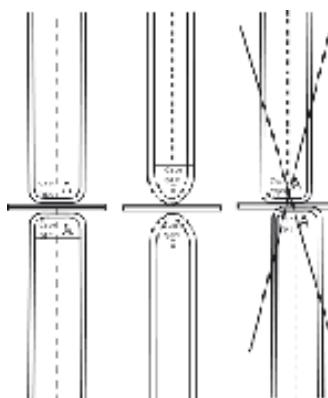

Установка и использование пистолета

Пистолет и его кабель продаются отдельно как дополнительная опция
Артикул: 051010

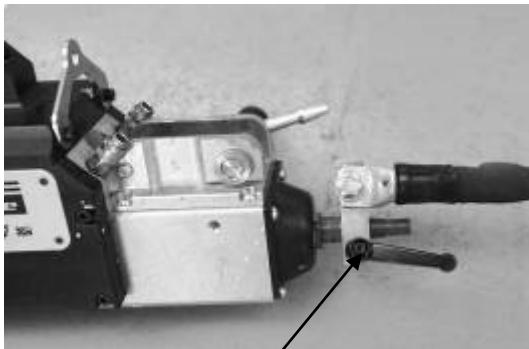


(1)




(2)

Проверьте, чтобы насос системы жидкостного охлаждения был в режиме «Настройка клещей», чтобы его выключить
(1) Закрепите кабель массы на подвижный электрод : подтяните хомутик и затяните рукоятку.
(2) Снимите неподвижное плечо клещей и закрепите вместо него кабель пистолета.

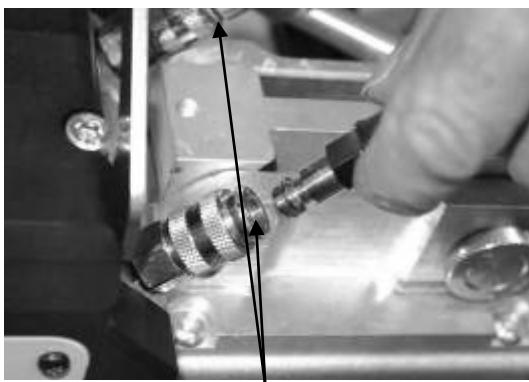


(3)

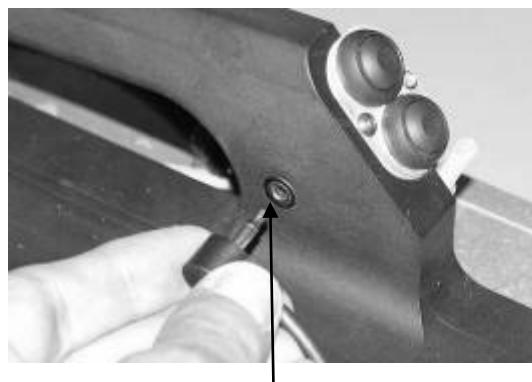

(4)

(3) Подсоедините разъем системы жидкости к двум заземлениям
(4) Подсоедините кабель управления к гнезду

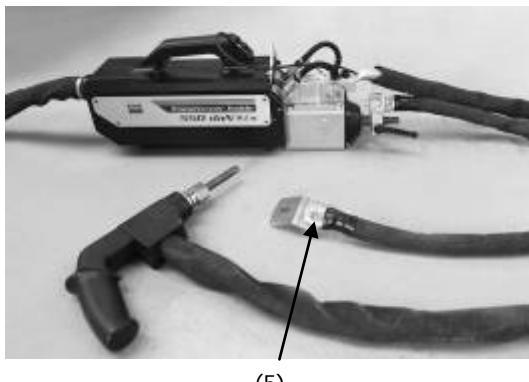

(5)

(5) Проверьте, что винт, соединяющий лапку к наконечнику кабеля массы, был хорошо затянута.

Замена плеч С-клещей:

Внимательно прочтите следующие инструкции.

Неправильное затягивание или регулировка плеч С-клещей может привести к сильному


перегреву плеча и клещей и безвозвратно повредить их.

Дефекты, появившиеся вследствие неправильного монтажа, не покрываются гарантией.

- Отключите аппарат, вырубив выключатель, или выберете режим « регулировка клещей ».

(A)


- Отвинтите винт (1), придерживающий плечо на клещах.
Оставьте винт на плече, чтобы не потерять его

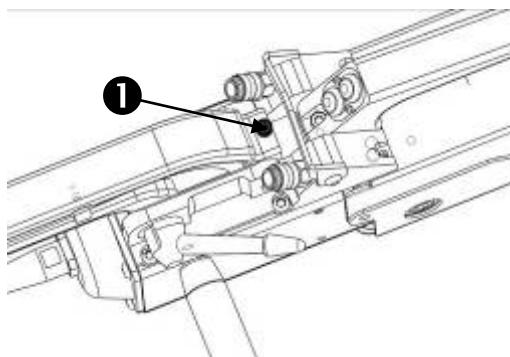

- Отсоедините шланги охлаждающей жидкости

(B)


- Отвинтите винт (2) и ослабьте рычаг (3) сбоку клещей

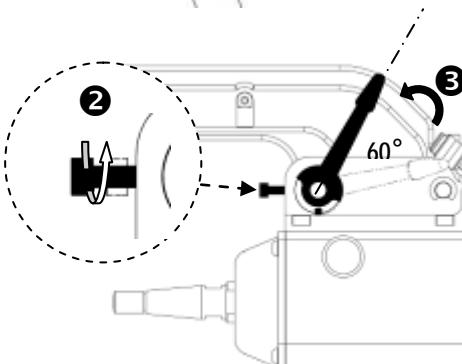

- Снимите плечо клещей

(C)

- Возьмите другое плечо, смажьте его контактной смазкой ref.050440 на поверхностях плеча и основы, примыкающие друг к другу. Вставьте плечо в основу

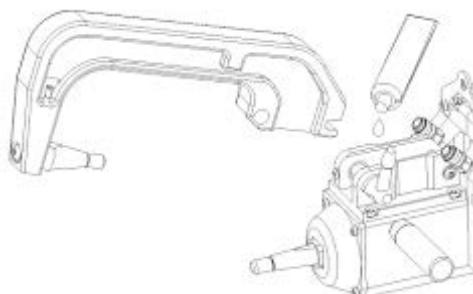**Использование плеч C2 и C8**

Эти плечи требуют замены надставки. С помощью плоского ключа открутите наконечник и вытащите его вместе с инжектором. Слейте жидкость охлаждения из клещей (жидкость находится внутри оси клещей).

Направьте инжектор в центр отверстия на клещах (Внимание: скошенной стороной наружу), затем вставьте его вручную (1). Установите длинный наконечник и вкрутите его в ось клещей (момент вращения 15Nm) (2)



Длинный наконечник



Длинный инжектор




Короткий наконечник

Короткий инжектор

Виды наконечников:


Короткий наконечник: C1, C3, C4, C5, C6, C7, C9, C10

Длинный наконечник: C2, C

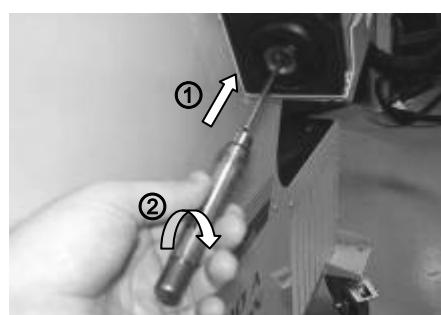


Регулировка плеч С-клещей :

- ④ - Затяните винт (4), придерживаящий плечо на клеммах, завинтите его вручную, не затягивая слишком сильно. Если винт перетянут, то будут проблемы широкого размыкания плеч.
- ⑤ - Затяните кольцо (5) вручную, затем винт (6) с помощью шестигранного ключа.

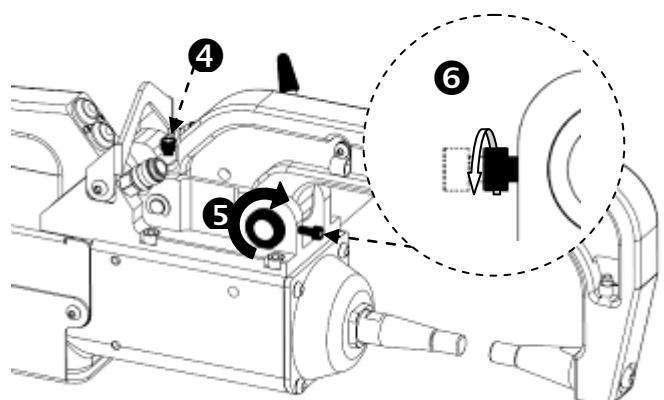

- ⑥ - Затяните рычаг вручную и проверьте, что он больше не упирается в ограничитель хода. Если упирается, то вернитесь к этапу ④

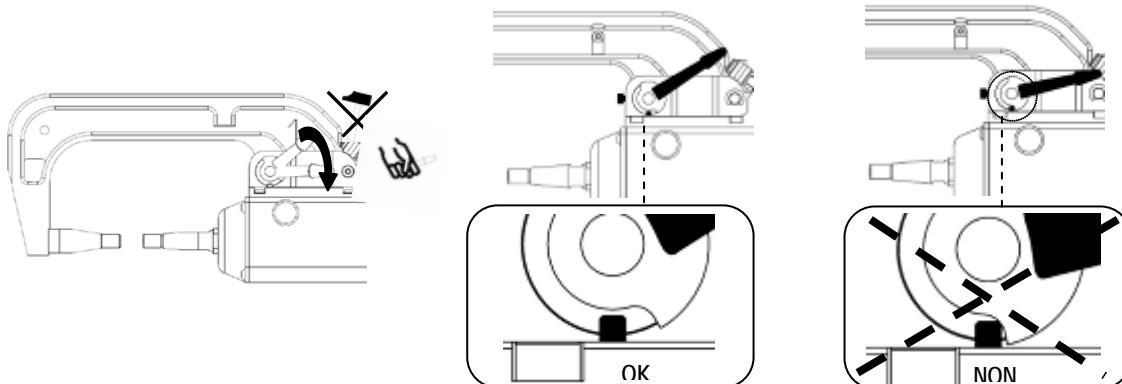


Внимание: Существует риск преждевременного износа плеча и клемм, если рычаг плохо затянут!


- ⑦ ◆ Проверьте уровень охлаждающей жидкости
 ◆ Проверьте винты и рычаг, неправильное затяжение может привести к повреждению оборудования.
 ◆ Включите аппарат

Периодическая проверка С-клещей :

Периодически (раз в месяц) проверяйте сжатие следующих винтов :

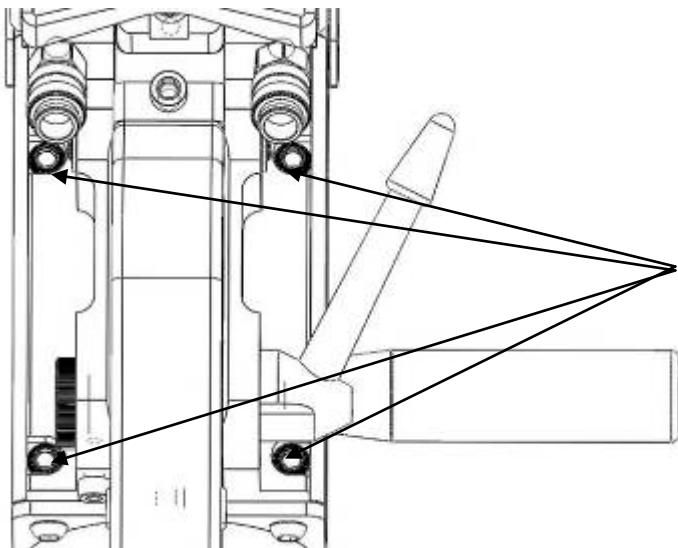Винт, закрепляющий основание плеча на корпус клещей:

Эти 4 винта обеспечивают крепление основания плеча на корпус клещей ; их правильное затягивание гарантирует хорошую проводимость сварочного тока. Неправильное затягивание приводит к потере сварочного тока и в худшем случае может бесповоротно повредить основание плеча или корпус клещей.

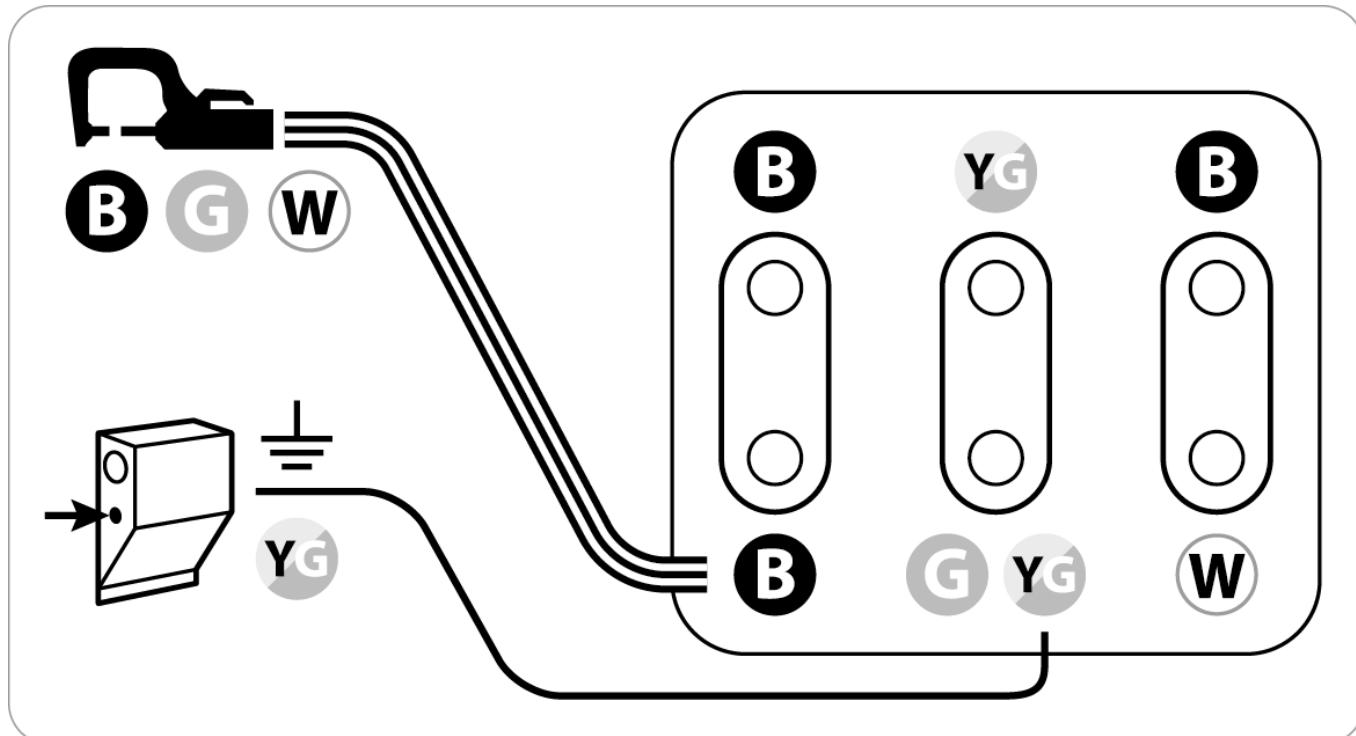Подключение GYSPOT / С зажимом

B : черный

G : зеленый

W : от белого

YG : желтый

Виды плеч для С-клещей :

Consommables X & C • X & C Consumables

Type A C or X clamp Ø 13 mm (x6) 049987 25,00€HT	Type D C or X clamp Ø 13 mm (x10) 058507 125,00€HT	x40 050068 78,00€HT	Graisse contact Contact grease 050440 18,00€HT	Caps remover 050846 61,30€HT
Type B C or X clamp / Ø 5 mm (x6) 055506 32,00€HT	TYPE F For single sided gun Ø 13 mm (x6) 049970 25,00€HT	048935 60,00€HT	x10 (x20 : 052239) x6 (x6 : 049994)	x18 (x6 : 049987) x18 (x6 : 049970)
Type C X2/X4,C11 arms Ø 13 mm (x6) 049994 36,00€HT				

Bras isolés - Isolated arms - Isolierte Bügel & Classic arms

C1 8 bar/550 daN 021402 356,00€HT 019140 291,00€HT	C5 8 bar/550 daN 022393 281,00€HT 019294 181,00€HT	C9 8 bar/550 daN 020078 1031,00€HT
C2 8 bar/550 daN 022386 385,00€HT 019133 275,00€HT	C6 8 bar/300 daN 022409 281,00€HT 019775 181,00€HT	C10 4 bar/150 daN 051638 450,00€HT
C3 8 bar/550 daN 021419 431,00€HT 019157 366,00€HT	C7 8 bar/550 daN 021433 994,00€HT 020009 919,00€HT	X Arms - Caps Ø13 mm C11 8 bar/550 daN 053649 525,00€HT
C4 8 bar/550 daN 021426 600,00€HT 019164 516,00€HT	C8 8 bar/550 daN 021440 388,00€HT 020016 325,00€HT	C12 8 bar/550 daN 022997 023000 NEW 2017 Bras isolés - Electrical insulation 021457 1331,00€HT

	аномалии	причины	устранение
Сварка клемщами	Точка не держится / держится плохо	Используемые наконечники износились	Замените наконечники
		Плохая зачистка деталей	Проверьте подготовку поверхностей
		Плечо не соответствует установленному	Проверьте плечо, введенное в программу
	Аппарат продырявливает листы металла	Используемые наконечники износились	Замените наконечники
		Недостаточный напор воздуха	Проверьте давление в системе (мин. 7 бар)
		Не надлежащее подготовленная поверхность	Подготовьте рабочую поверхность
	Недостаточная мощность клемщений	Проблема электропитания	Проверьте стабильность напряжения сети
		Плохо затянуто плечо	См. главу регулировки плеча клемщений
		Почерневшие или поврежденные наконечники	Замените наконечники
	Быстрый перегрев аппарата/вздутие кабеля мощности	С-плечо не охлаждается	Проверьте соединение С-плеча с системой охлаждения клемщений
Пистолет	Ненормальное нагревание пистолета	Рукав пистолета сместился	Правильно зафиксируйте рукав, чтобы воздушное охлаждение поступало внутрь пистолета
		Плохо затянута зажимная муфта	Проверьте зажимную муфту, муфту для звездочек и состояние рукава
	Сварная точка не держится	Неправильное положение лапки массы	Проверьте, чтобы лапка массы прилегала к правильной детали
	Недостаточная мощность пистолета	Плохой контакт лапки массы	Проверьте контакт массы
		Плохо затянута зажимная муфта или аксессуары	Проверьте зажимную муфту, аксессуары и состояние рукава
		Поврежденные расходные материалы	Замените расходные материалы


7 – ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ



GYS удостоверяет, что этот аппарат разработан и произведен в соответствии с требованиями следующих европейских директив:

- Директива по Низкому Напряжению 2006/95/CE в соответствии с нормой EN 62135-1
- Директива по Электромагнитной совместимости EMC 2004/108/CE в соответствии с нормой EN62135-2
- Директива по Оборудованию 2006/42/ в соответствии с нормой EN 60204-1
- Директива по Облучению рабочих электромагнитными полями 2004/40/CE от 29 Апреля 2004 в соответствии с нормой EN 50445 от 2008.

Le 10/03/2016
Société GYS
134 BD des Loges
53941 Saint Berthevin

Bruno BOUYGUES
Président Directeur Général/ CEO

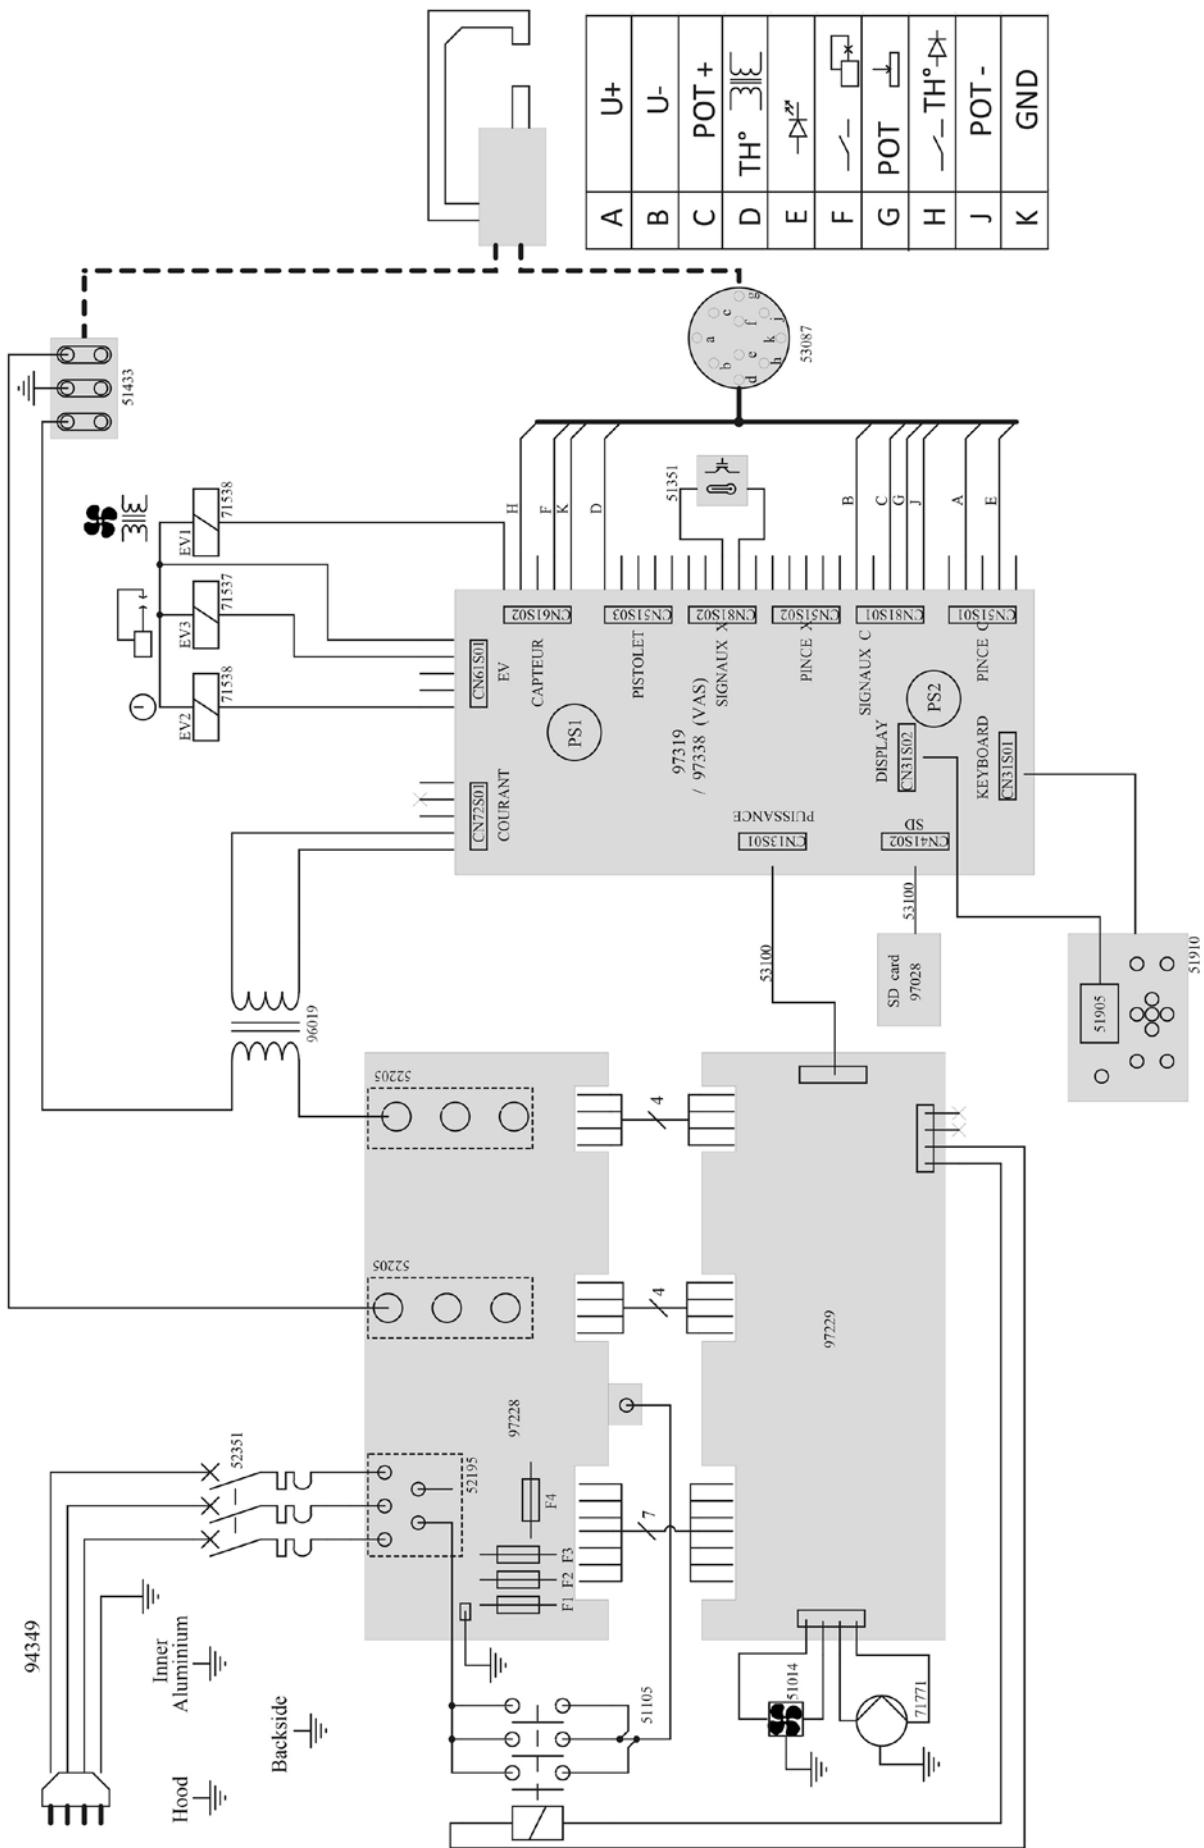

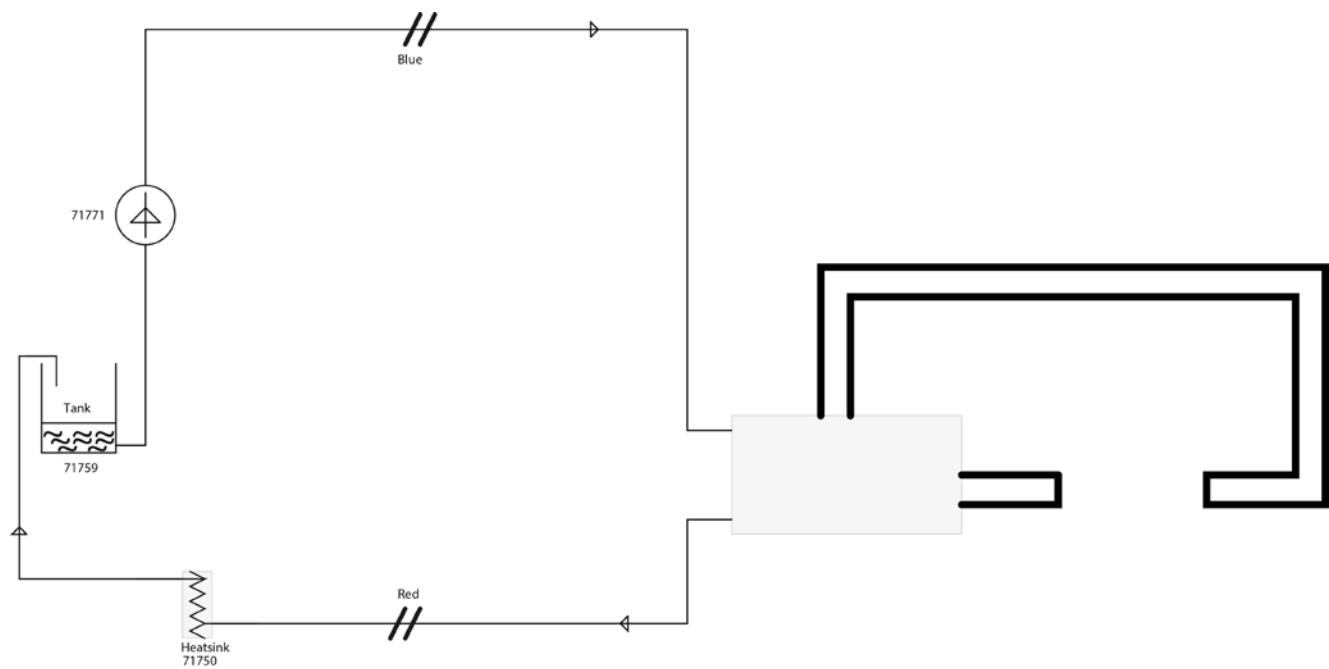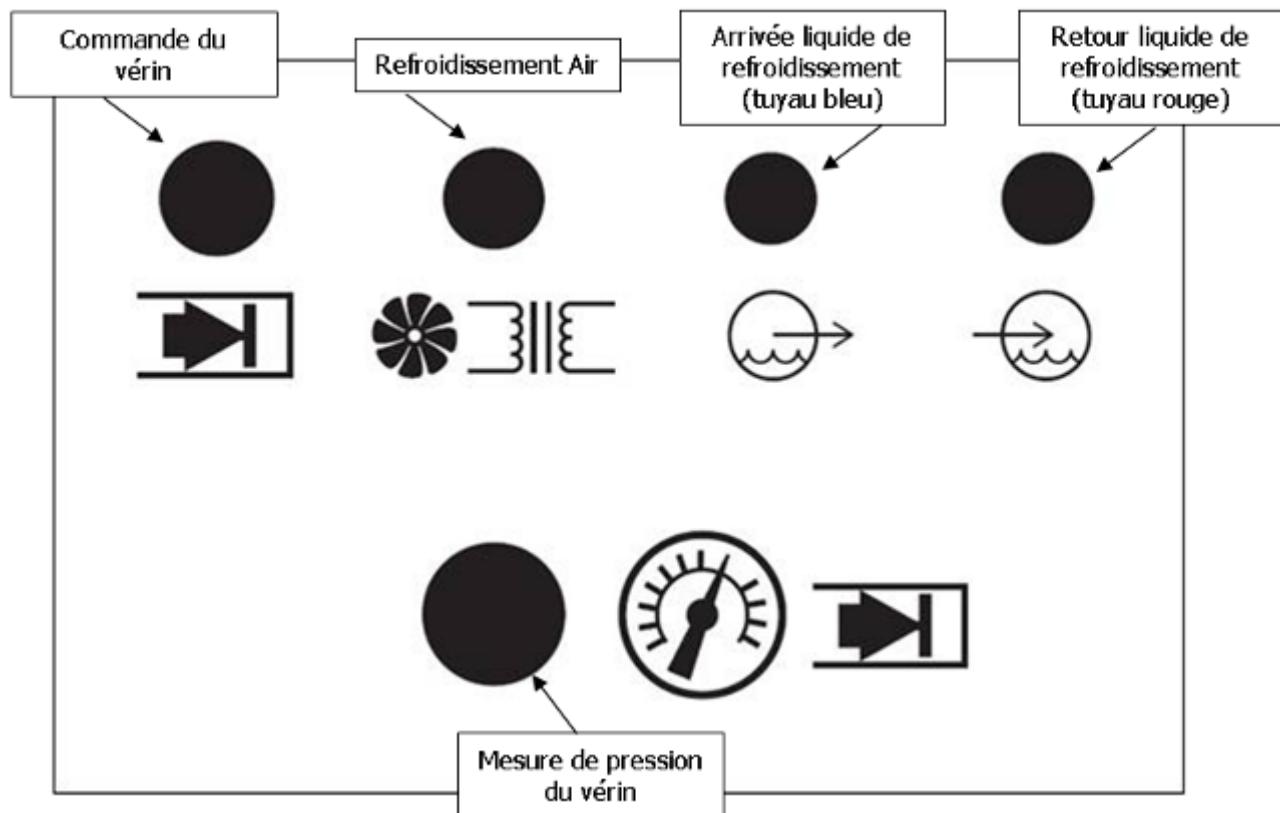9 – СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ**10 – ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПУЧКА КАБЕЛЯ КЛЕЩЕЙ**

11 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Номинальное напряжение питания: U1N	3~200В	3~208В	3~230В	3~240В
частота		50/60Гц		
Первичный ток: I1N		40 А		
Мощность при ПВ 50%: S50		20 кВт		
Постоянная мощность: Sp		14 кВт		
Максимальная мгновенная мощность: Smax		80 кВт		
Вторичное напряжение: U2d	6.95В	7.2В	8В	8.3В
Вторичный ток при коротком замыкании: I2cc	12 500А	13 000А	14 500А	14 500А
Постоянный вторичный ток: I2P		1 800 А		
Прерыватель		40 А дуга D		
Дифференциал		30 мА		
ПВ		2%		
Предохранитель F1-F2-F3 (арт. 51363)	5x20mm		T4A – 250VAC	
Предохранитель F4 (арт. 51409)	5x20mm		T5A – 450VDC	
ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Температура окружающей среды при спользовании		+5 °C / +45 °C		
Температура хранения и транспортировки		-20 °C / +70 °C		
Влажностный режим		80%		
Высота над уровнем моря		2 000 м		
Термозащита теплосопротивлением на диодном мосту		70°C		
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Степень защиты		IP21		
Ширина		610 мм		
Глубина	Глубина			
Высота		2260 мм		
Вес		100 кг		
захват вес		10 кг		
Длина электрического кабеля		8 000 мм		
Длина кабеля клещей - арт. 019614		4 000 мм		
Длина кабеля клещей - арт. 020320		6 000 мм		
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Максимальное давление P1		10 Бар		
Подача жидкости		1 л/мин		
Минимальное регулируемое усилие: F min		100 даН		
Максимальное регулируемое усилие с С-клещами: F max		550 даН		

12 – ПИКТОГРАММЫ

V	Вольты
A	Амперы
3 ~	Трехфазное питание
U 1n	Номинальное напряжение питания
S p	Постоянная мощность
S max	Мгновенная максимальная мощность
U 20	Номинальное переменное напряжение холостого хода
I 2 cc	Вторичный ток при коротком замыкании
IP 21	Защищен против доступа пальца в опасные места и против вертикального попадания капель воды
	Внимание! Прочтите инструкцию перед использованием
	Аппарат подлежит специальному утилизации – Не выбрасывать в общий мусоросборник
	Не использовать аппарат на открытом воздухе. Не использовать аппарат под брызгами воды. IP 21.
	Лица, использующие кардиостимуляторы, не должны приближаться к аппарату. Существует риск сбоя функционирования кардиостимуляторов вблизи аппарата.
	Внимание! Сильное магнитное поле. Лица, имеющие активные или пассивные имплантаты должны быть предупреждены.
  	Заштите глаза или носите очки безопасности. Обязательно носите защитную одежду. Обязательно защитите руки. Опасность ожогов.

ICÔNES / SYMBOLS / SYMBOLE / ICONOS / ZEICHENERKLÄRUNG / СИМВОЛЫ

	<ul style="list-style-type: none"> - Appareil(s) conforme(s) aux directives européennes. La déclaration de conformité est disponible sur notre site internet. - Machine(s) compliant with European directives. The declaration of conformity is available on our website. - Die Anlage entspricht den folgenden europäischen Bestimmungen: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und EMV-2014/30/EU. Dieses Gerät entspricht den harmonisierten Normen EN60974-1, EN60974-10 und EMV-2014/30/EU. - Aparato conforme a las directivas europeas. La declaración de conformidad está disponible en nuestra página web. - Аппарат соответствует директивам Европейского Союза. Декларация о соответствии есть в наличии на нашем сайте. - Appara(a)t(en) conform de Europese richtlijnen. Het certificaat van overeenstemming is beschikbaar op onze internet site. - Dispositivo(i) conforme(i) alle direttive europee. La dichiarazione di conformità è disponibile sul nostro sito internet.
	<ul style="list-style-type: none"> - Marque de conformité EAC (Communauté économique Eurasienne). - EAEC Conformity marking (Eurasian Economic Community). - EAC-Konformitätszeichen (Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft) - Marca de conformidad EAC (Comunidad económica euroasiática). - Знак соответствия ЕАС (Евразийское экономическое сообщество). - EAC (Euraziatische Economische Gemeenschap) merkteken van overeenstemming. - Marchio di conformità EAC (Comunità economica Eurasistica).
	<ul style="list-style-type: none"> - Matériel conforme aux exigences britanniques. La déclaration de conformité britannique est disponible sur notre site (voir à la page de couverture). - Equipment in compliance with British requirements. The British Declaration of Conformity is available on our website (see home page). - Das Gerät entspricht den britischen Richtlinien und Normen. Die Konformitätserklärung für Grossbritannien ist auf unserer Internetsseite verfügbar (siehe Titelseite). - Equipo conforme a los requisitos británicos. La Declaración de Conformidad Británica está disponible en nuestra página web (véase la portada). - Материал соответствует требованиям Великобритании. Заявление о соответствии для Великобритании доступно на нашем веб-сайте (см. главную страницу). - Materiaal conform aan de Britse eisen. De Britse verklaring van overeenkomst is beschikbaar op onze website (zie omslagpagina). - Materiale conforme alla esigenze britanniche. La dichiarazione di conformità britannica è disponibile sul nostro sito (vedere pagina di copertina).
	<ul style="list-style-type: none"> - Matériel conforme aux normes Marocaines. La déclaration C_M (CMIM) de conformité est disponible sur notre site (voir à la page de couverture). - Equipment in conformity with Moroccan standards. The declaration C_M (CMIM) of conformity is available on our website (see cover page). - Das Gerät entspricht die marokkanischen Standards. Die Konformitätserklärung C_M (CMIM) ist auf unserer Webseite verfügbar (siehe Titelseite). - Equipamiento conforme a las normas marroquíes. La declaración de conformidad C_M (CMIM) está disponible en nuestra página web (ver página de portada). - Товар соответствует нормам Марокко. Декларация C_M (CMIM) доступна для скачивания на нашем сайте (см на титульной странице). - Dit materiaal voldoet aan de Marokkaanse normen. De verklaring C_M (CMIM) van overeenstemming is beschikbaar op onze internet site (vermeld op de omslag). - Materiale conforme alle normative marocchine. La dichiarazione C_M (CMIM) di conformità è disponibile sul nostro sito (vedi scheda del prodotto)
	<ul style="list-style-type: none"> - Produit recyclable qui relève d'une consigne de tri. - Producto reciclable que requiere una separación determinada. - Этот продукт подлежит утилизации. - Product recyclebaar, niet met het huishoudelijk afval weggooien. - Prodotto riciclabile soggetto a raccolta differenziata. - Recyclebares Produkt, das sich zur Mülltrennung eignet

GYS

EVOLUTION
INVERTER GYSPOT

